


## MOTOR 112, 113

## Dargestellt am Motor 113

- 1 Schrauben  
2 Deckel für Motorentlüftung  
3 Zylinderkopfhauben

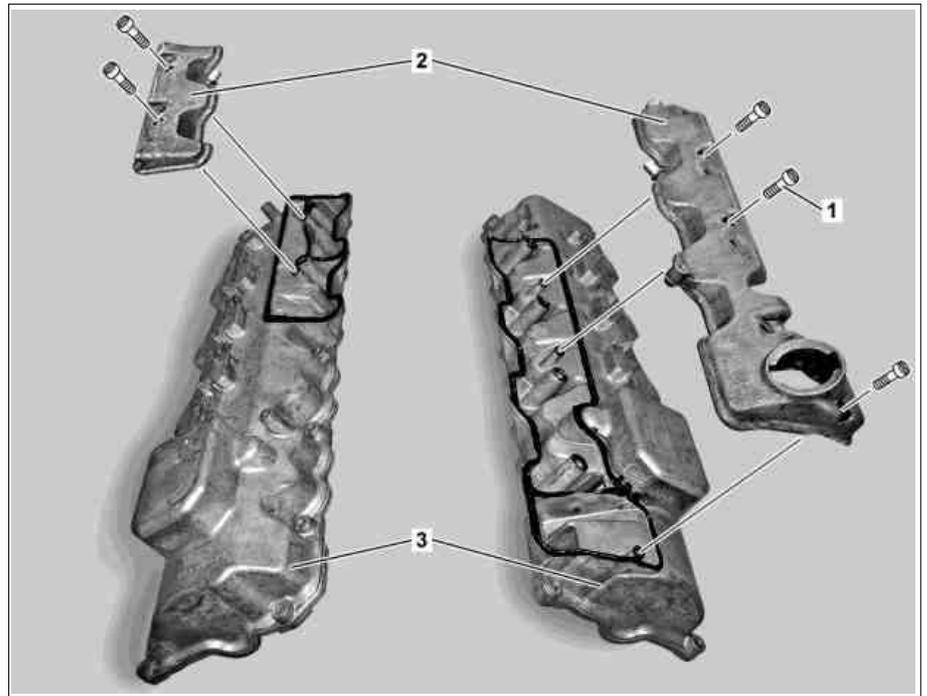


P01.20-2225-06

## Dichtmittelverlauf

## Dargestellt am Motor 113

- 2 Deckel für Motorentlüftung  
A Dichtmittel  
Pfeil Dichtmittel Schraubenbohrungen

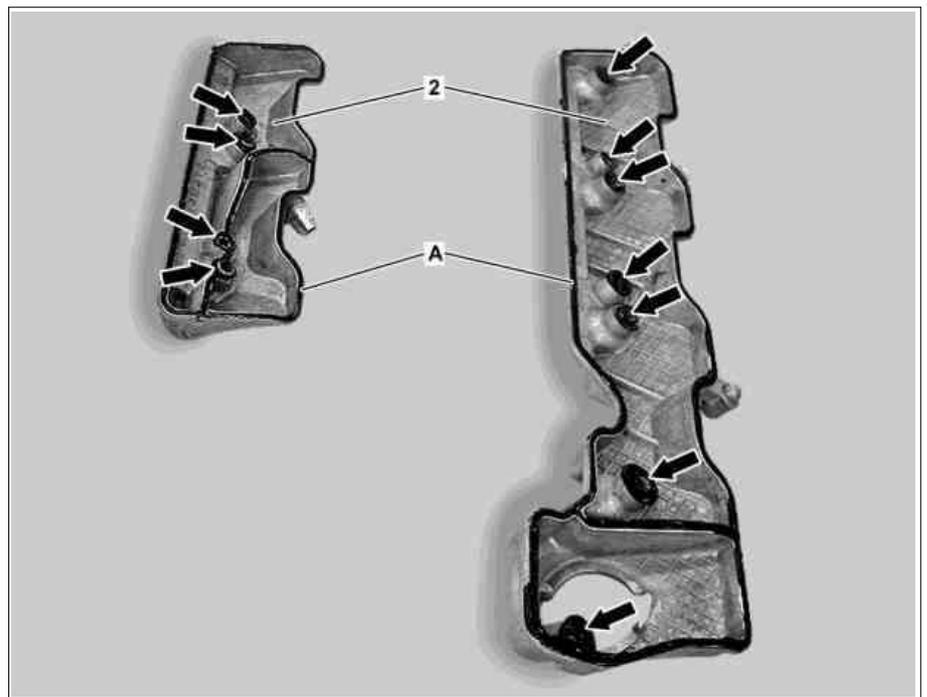

P01.20-2226-06

Bild-Pos., etc.	Arbeits-Hinweise		
1	Schrauben	<b>i</b> Aluminiumschrauben. <b>Einbau:</b> Schrauben erneuern.	*BA01.20-P-1003-01E
Reinigen	Bei eingebauten Zylinderkopfhauben Ölkanäle mit Lappen abdecken	<b>!</b> Keine scharfkantigen Werkzeuge oder Schleifpapier verwenden, da sonst die Dichtflächen beschädigt werden. <b>!</b> Mit Dichtmittel verstopfte Ölkanäle führen zu Motorschäden. Loctite 7200 Reinigungsspray Loctite 7063 (150 ml)	AR01.00-P-0050-01A  *BR00.45-Z-1038-04A *BR00.45-Z-1046-04A

<b>i</b> Dichtmittel	Dichtmittel (A) mit einer Raupe von 2,0 mm auftragen dabei Schraubenbohrungen (Pfeil) beachten. Silikonraupe nicht verstreichen. Dichtmittel innerhalb 10 min verarbeiten	<b>!</b> Nur das in den Reparaturmittel aufgeführte Silikondichtmittel verwenden, um Undichtigkeiten zu vermeiden!  Dichtungsmasse Loctite 5970	*BR00.45-Z-1013-01A
----------------------	---	---	---------------------

**Nm Motorentlüftung, Zylinderkopfhaube**

Nummer	Benennung	Motor 112	Motor 113
BA01.20-P-1003-01E	Schraube Deckel Kurbelgehäuseentlüftung an Zylinderkopfhaube	Nm 4	4

**Reparaturmittel**

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1013-01A	Dichtungsmasse Loctite 5970	A 003 989 98 20
BR00.45-Z-1038-04A	Loctite 7200	Henkel Loctite Deutschland GmbH Arabellastraße 17 81925 München Deutschland Tel. +49 899268-0 Fax + 49 899101978 www.Loctite.de
BR00.45-Z-1046-04A	Reinigungsspray Loctite 7063 (150 ml)	A 001 986 71 71 10